

การจัดเก็บพื้นที่ให้สะอาด ช่วยป้องกันการเกิดระเบิดฝุ่น

October 2014



ในวันที่ 20 ส.ค. 57หน่วยงาน CSB (United States Chemical Safety Board) ได้รายงานผลการสืบสวนของเหตุการณ์ระเบิดจากเศษ titanium และ zirconium ที่เมือง West Virginia การระเบิดในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 รายและบาดเจ็บ 1 ราย เหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุมีดังนี้

1. เครื่องผสมกำลังทำงานผลิตผง zirconium พนักงานเห็นสิ่งผิดปกติที่เครื่องจักรก่อนการระเบิด ไบควานของถังควานไปขูดกระทงกับผนังจนทำให้เกิดความเสียหาย ได้มีการซ่อมแซมและปรับหลายครั้งแต่ปัญหาที่ยังมีอยู่
2. เชื่อว่าประกายไฟหรือความร้อนที่เกิดจากการสัมผัสของผิว โลหะระหว่างไบควานกับผนังของเครื่องผสมแล้วไปติดไฟกับผง zirconium ในถัง
3. ฝุ่น zirconium ที่ไหม้ไฟทำให้เกิดก๊าซความร้อนสูง (จากผู้เห็นเหตุการณ์ 2 คน) และได้ลามไปติดไฟกับฝุ่น titanium และ zirconium ที่อยู่ในถังเปิดที่เก็บอยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุ
4. การระเบิดในครั้งนี้ทำให้ฝุ่นที่ตกค้างตามที่ต่างๆ ในกระบวนการผลิตเกิดฟุ้งกระจายในอากาศซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการระเบิดและไฟไหม้อีกครั้ง



Note: All pictures are screen captures from the US Chemical Safety Board video describing the incident
<http://www.csb.gov/al-solutions-fatal-dust-explosion/>

คุณรู้หรือไม่?

- ❖ หน่วยงาน CSB เคยทำการสืบสวน 9 อุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดจากฝุ่นติดไฟในประเทศ USA ตั้งแต่ปี 2003 ซึ่งเหตุระเบิดและไฟไหม้เหล่านั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต 36 รายและบาดเจ็บ 128 ราย 5 อุบัติเหตุจากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดจากฝุ่นโลหะ มี 3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงงานเดิมที่เคยเกิดเหตุแล้ว
- ❖ ในวันที่ 2 ส.ค. 14 เกิดระเบิดในโรงงานที่ประเทศจีนเป็นโรงงานผลิตล้อรถยนต์ มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย 75 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 180 ราย จากการรายงานในเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าอุบัติเหตุนี้เกิดระเบิดจากฝุ่นอะลูมิเนียม
- ❖ วัตถุอันตรายที่เป็นของแข็งส่วนใหญ่สามารถเกิดระเบิดได้เหมือนกับฝุ่นพลาสติกและฝุ่นโลหะ ถ้าขนาดฝุ่นอันตรายนั้นมีความละเอียดพอและฟุ้งกระจายในอากาศมีความเข้มข้นเพียงพอ
- ❖ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบิดฝุ่นสามารถหาได้จาก Beacons: 9/2003, 5/2006, and 5/2008. You can view these at www.sache.org.

เราทำอะไรได้บ้าง?

- ❖ รายงานหน่วยงาน CSB ได้ชี้ว่ามีหลายสาเหตุเสริมที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ส่วนมากจะเกี่ยวกับการออกแบบโรงงาน และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการเกิดระเบิดฝุ่น และระบบการบริหารจัดการ มีหลายสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน สามารถช่วยป้องกันการเกิดระเบิดฝุ่นมีดังนี้
- ❖ วิธีการป้องกันการเกิดระเบิดฝุ่นในพื้นที่โรงงาน ซึ่งสามารถดู guideline และแผ่นภาพของหน่วยงาน OSHA ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากระเบิดฝุ่น <https://www.osha.gov/Publications/combustible-dust-poster.pdf>
- ❖ จัดเก็บพื้นที่ให้สะอาดอยู่เสมอ ซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการเกิดระเบิดฝุ่น การสะสมฝุ่นบนอุปกรณ์ หรือบนพื้น หรือบนโคมไฟ บนฝ้าเพดาน สามารถส่งผลให้เกิดระเบิดฝุ่นรอบสองได้เช่นกัน
- ❖ รายงานทุกๆ ประเด็นจากการซ่อมบำรุงที่จะส่งผลให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนในอุปกรณ์ที่มีฝุ่น และห้ามใช้อุปกรณ์เหล่านั้นจนกว่าจะซ่อมเสร็จ

คุณมีอันตรายที่ทำให้เกิดระเบิดฝุ่นในโรงงานหรือไม่?