
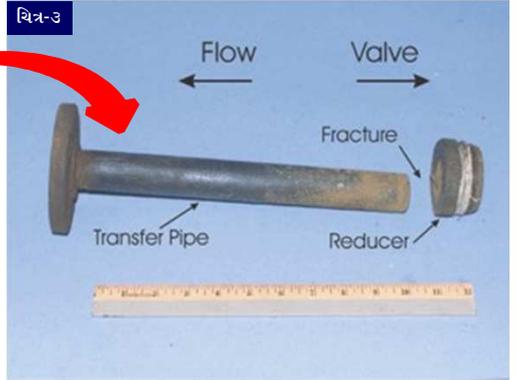


જોખમી વસ્તુઓનું ખાલી કરવું અને ભરવું

સપ્ટેમ્બર - ૨૦૧૫

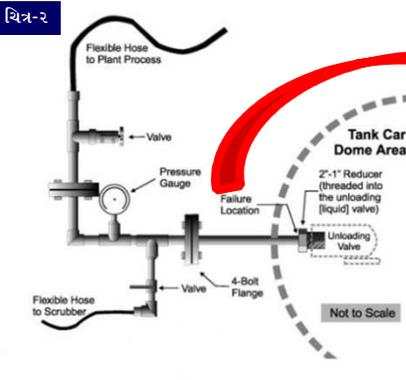

એક રેલ્વેની ટેન્કર જેમાં મીથાઇલ મર્કેપ્ટન, જેરી જવલનશીલ ગેસ (જેનું ઉત્કલન બિન્દુ = ૬૦ સેન્ટીગ્રેડ છે) ભરેલ હતું, તેને ખાલી કરવાની કામગીરી એવી જગ્યા માં થઈ રહી હતી જ્યાં પહેલેથી જ મીથાઇલ મર્કેપ્ટન અને ક્લોરીન ગેસના રેલ્વેના ટેન્કર ઊભા હતા કે ખાલી થઈ રહેલા હતા. ખાલી કરવાની કામગીરી વખતે પાઈપ થ્રેડવાળી જગ્યાએથી તુટી ગયો, જ્યાં ૨ ઈંચથી ૧ ઈંચના રીડયુસર ઉપર ટેન્કર ખાલી કરવાનો વાલ્વ લગાડેલો હતો. તે તુટી જતા, મીથાઇલ મર્કેપ્ટનનું વાદળરૂપે પ્રસરણ થવા લાગ્યું અને ઈમરજન્સી રીસ્પોન્સના માણસો આવવાના થોડા સમયપછી તરત જ સળગી ઊઠ્યું. પરિણામે ૨૦૦ ફૂટનો ફાયરબોલ હવામાં ફેલાયો, જેણે પાસેના ક્લોરીન ભરેલ રેલ્વેની ટેન્કરના હોળને નુકશાન પહોંચાડ્યું. જેરી ગેસના કારણે બે કામદારો મરણ પામ્યા. ત્રીજા કામદારને દાઝવા સાથે જેરી ગેસની અસર થવાથી તે પણ મૃત્યુ પામ્યો. લગભગ ૨૦૦૦ માણસોને આ સ્થળેથી દુર લઈ જવા પડ્યા. રેલ્વેની ટેન્કરમાંથી પ્રસરણ થતો મીથાઇલ મર્કેપ્ટન સંપૂર્ણ પણે બહાર ફેલાયો (જેનું વજન લગભગ ૧૫૦,૦૦૦ પાઉન્ડ હતું), જ્યારે લગભગ ૨૬,૦૦૦ પાઉન્ડ ક્લોરિન પણ ફેલાયો (ચિત્ર-૧). આ બંને રેલ્વે ટેન્કર ઉપર ટેન્કર ખાલી કરવાના જોડાણ પર એક્સેસ ફ્લો વાલ્વમાં લગાડેલા હતા, પરંતુ આ વાલ્વ બંધ થયા નહીં અને તેથી રસાયણનું બહાર નીકળવાનું બંધ ન થયું. એવું માનવામાં આવે છે કે નિષ્ફળ નિવડેલા પાઈપમાંથી નીકળતા રસાયણનો જથ્થો એક્સેસ ફ્લો વાલ્વને બંધ કરવા માટે પ્રમાણમાં ઓછો હતો. પરિણામે વાલ્વ બંધ ન થયો.

ફાટી ગયેલ પાઈપ અંદરથી મોટા પ્રમાણમાં કટાઈ ગઈ હતી (ચિત્ર-૨ અને ૩). બીજી પાઈપોને આધાર આપતું આ એક માત્ર જોડાણ હતું (ચિત્ર-૨), જેની ઉપર ૫૦ પાઉન્ડ કરતાં વધારે વજન હતું. આ જોડાણ થ્રેડ પ્રકારનું હતું જે બીજા પ્રકારના જોડાણ જેવા કે વેલ્ડીંગ કે ફ્લેન્જ જેવી મજબુતાઈ ધરાવતું ન હતું.

શું તમે જાણ્યું છે?

- જ્યારે ટેન્કરમાં માં ભરવાની કે ખાલી કરવાની પ્રક્રિયા કરવાની હોય ત્યારે તે એક્સેસ સામાન્ય કામગીરી - ઘણુંબધું માત્ર વસ્તુને હેરફેર - કરવાની જણાય છે. પરંતુ આ કામગીરી તમારા પ્લાન્ટની પ્રક્રિયા સુરક્ષા જોખમ માટે સહાયકારક કેટલીક અગત્યની કામગીરી માંથી એક છે. તમારાં કારખાનામાં ટેન્કરમાં માં જોખમી રસાયણોનો મહત્તમ પ્રમાણમાં સંગ્રહ થવાની સંભાવના રહેલી છે. કામગીરી ખુબ જ સામાન્ય છે પરંતુ તેમાં ખુબ મોટા પ્રમાણમાં રસાયણોનો જથ્થો સામેલ હોય છે. જેનાથી નુકશાનનું પરીણામ પણ ખુબ મોટું હોય શકે છે.
- રેલ્વે ટેન્કર કે ટ્રક ટેન્કર ખાલી કરવાની પ્રક્રિયા વખતે તમે એક્સેસ ફ્લો વાલ્વ ઉપર એવો ભરોસો ન રાખી શકો કે તેનાથી ખાલી કરવાનો પ્રવાહ બંધ થઈ જશે. આ પ્રકારના વાલ્વની રચના એવી કરેલી હોય છે કે જ્યારે ટેન્કર ખાલી કરવાનું જોડાણ અચાનક તુટી જાય (કેટાસ્ટ્રોફીક ફેઈલર) અને બહાર નીકળતો પ્રવાહ તેના નક્કી કરેલા પ્રવાહ કરતાં વધી જાય તો પ્રવાહ બંધ થઈ જશે. હોઝ અથવા પાઈપમાં થી થતું લીકેજ, અથવા પાઈપનું એકાએક તુટવું જ્યારે ખાલી કરવાના પાઈપ અને હોઝ નું માપ ટેન્કરના પાઈપ કરતાં નાનું હોય ત્યારે તેમાંથી નીકળતો પ્રવાહ એટલો બધો ઓછો હોય શકે જે એક્સેસ ફ્લો વાલ્વને બંધ કરવા પુરતો નથી.

તમે શું કરી શકો?

- રેલ્વે ટેન્કર કે ટ્રક ટેન્કર ખાલી કરવાનું કે ભરવાનું થાય ત્યારે આમાં જાણેલા દરેક હોઝ અથવા પાઈપની તપાસ કરો. જો તેમાંથી એક પણ જોડાણ સારી હાલતમાં જણાય નહિ તો પાઈપના નિષ્ણાત વ્યક્તિ દ્વારા ઉડી તપાસણી કરવા માંગણી કરો.
- ખાત્રી કરો કે ખાલી કરવાની પ્રક્રિયામાં સંકળાયેલા બધાં ભાગો (ફીટીંગ્સ, વાલ્વ, હોઝ, વિગેરે) નું નિરીક્ષણ અને ભાગો બદલવાની તમારા પ્લાન્ટની પ્રણાલીનું પાલન કર્યું છે.
- ખાલી કરવા કે ભરવા માટેના સાધનોમાં પાઈપના આધાર નું નિરીક્ષણ કરો, ખાત્રી કરો કે પાઈપના આધાર ઉપર ખુબ વધારે વજન ન આવે, ઉપરાંત તે વપરાશમાં હોય ત્યારે સહેલાઈથી હલી ન જાય કે ઘુજી ન જાય. જો તમે એવું લાગે કે કંઈ સમસ્યા છે તો પાઈપીંગ ઈજનેરને તમારી પ્રણાલીનું મુલ્યાંકન કરી તેમાં સુધારા ની ભલામણ વિશે પુછો.
- એક્સેસ ફ્લો વાલ્વ ઉપરાંત રેલ્વે ટેન્કર કે ટ્રક ટેન્કરમાં કટોકટી વખતે દૂરથી જ બંધ કરી શકાય તેવો વાલ્વ લગાડવા ખાસ સુચિત કરશો.
- ટોકસીક કે ગુંગળામણ ઉત્પન કરે તેવા વાયુઓ કે અસ્થિર પ્રવાહીઓને ખાલી કરવાની કે ભરવાની પ્રક્રિયા કરવાની હોય, ત્યારે સેલ્ફ બ્રીધીંગ એપરેટ્સ અથવા ઈમરજન્સી એસ્કેપ રેસ્પીરેટ્સ જેવા સાધનો વાપરવાનું અવશ્ય વિચારશો.

Reference: Hazardous Materials Accident Report: Hazardous Materials Release From Railroad Tank Car With Subsequent Fire at Riverview, Michigan July 14, 2001, NTSB/HZM-02/01, US National Transportation Safety Board, Washington DC, June 26, 2002.

તમારા ટેન્કર ડાર્મમાં પ્રક્રિયા સુરક્ષા ને યાદ રાખો !