

యాజమాన్య పద్ధతిలో మార్పును అమలు చేయుట

జూలై 2017

ఒక కనళడు చిన్న మార్పు, సరియైన యాజమాన్య పద్ధతి (MOC) పున: పరిశీలన చెయ్యకుండా ఉంటే, పెద్ద ప్రమాదానికి దారి తీయివచ్చు. దీనికి రెండు ఉదాహరణలు:

సంఘటన-1: ఒక తక్కువ పీడనము ఉన్న వెంట సిస్టమ్ స్టోర్జ్ ట్యూంక్ 20 అడుగుల (6 మీ) చుట్టూ కొలత మరియు 30 అడుగుల (9 మీ) ఎత్తు దానిలో కొన్ని మార్పులు చేసి వాతావరణములోకి ఉద్ధారాలను తగ్గించడానికి అమర్చారు. ట్యూంక్ 20 సంపత్తురాలుగా వాడకంలో ఉంది. ట్యూంకును అధిక పీడనాన్ని మరియు వ్యాక్యూమ్ నుండి రక్కించేందుకు, ట్యూంకుపై సాధారణ ట్రీడర్ వెంటతో పాటు ట్యూంక్ లోపల సైట్రోజనెంట్ కప్పబడిన రక్షణ వ్యవస్థ ఉండేది. క్రొత్త సిస్టమ్ మరింత సంక్లిష్టమైనది. దానిలో కంప్లెషర్ మరియు సంక్లిష్టమైన పైపులను కలిగి ఉంది. ట్యూంక్ మరల వాడకం లోనికి తీసుకువచ్చారు. మరియు దానిని నింపారు. మొదటిసారి దానిని భారీ చేసినప్పుడు ఆ ట్యూంకు కూలిపోయినది (చిత్రం-1). ఎందుకనగా దానిని సరియైన విధానంలో వెంటింగ్ చేయలేదు. అర్ధస్ఫ్రెషాత్తు ఏవిధమైన లీకులు లేవు, ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు, అయితే ట్యూంకును మార్పువలని వచ్చినది.

సంఘటన-2: ఒక ట్రుక్ కంపెనీకి సంబంధించిన ట్రుక్ను ఆధునికరించారు. తద్వారా ట్యూచింగ్ చేసారు (గొట్టాలు చేసారు). దాని వలన సైట్రోజన్ పోనును నిచ్చేనతో ట్రుక్ పైకి ఎక్కుకుండా అనుసంధానం చెయ్యివచ్చు. ఆ ట్రుక్ పై భాగంలో సైట్రోజన్ లైను పై ఒక వాల్వు ఉంది. అది పొరపాటున మూసివేయబడినది. ప్లౌంటులో ఉన్న పంపు ద్వారా ట్యూంక్లో ఉన్న పదార్థాన్ని పంచ చేస్తున్నప్పుడు వాల్వు మూడి ఉండడం వలన సైట్రోజన్ ట్రుక్ లోనికి వెళ్లాడు. వ్యాక్యూమ్ ఏర్పడి, ట్రుక్ ట్యూంక్ బ్రద్లె కూలిపోయాడి. ఆ ట్యూంకర్కు గల పీడనము / వ్యాక్యూమ్ను విడుదల చేసే పరికరము వనిచేయలేదు (చిత్రం-2)



మీకు తెలుసా?

ఒకటప సంఘటనలో ఎమ్.బి.సి. పున: పరిశీలన జరిగింది. అయితే అందరి అపేర్చర్కు శిక్షణ పూర్తి కాలేదు. త్రైనింగ్లో కొత్త వెంట కంప్లెషర్ మరియు కండెసర్వర్ ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు. ఆ శిక్షణ కార్బోక్యూమంలో $\frac{1}{2}$ అంగుళం (13 మి.మీ.) వాల్వు యొక్క ప్రాముఖ్యత అది ఇన్వెస్టిగేషన్ ట్యూచింగ్ పై పడే పీడన / వాక్యూమ్ ప్రభావాన్ని గుర్తించలేదు. కూలిపోయన తరువాత ట్యూచింగ్ వాల్వు మూసిసిన్నట్లు గుర్తించారు. ఆ సిస్టమ్ అంతటికి ముఖ్యమైన రక్షణ కవచం ఆ వాల్వునే. ఆ వాల్వును తెలిచి సీలు చేసి లేదా త్రాళం వేసి ఉంచవలసినది. దాని యొక్క డిజైను మరియు శిక్షణను సులభతరం చేసి ఉంటే - మానవ త్విధానికి అస్థారం ఉండేది కాదు. చిన్న చిన్న తప్పుల యొక్క విపరాలు సేకరించి, మానవ త్విధాలను నివారిస్తే పెద్ద ప్రమాదాలను అరికట్టే వీలు ఉంటుంది.

రెండవ సంఘటనలో ఎమ్.బి.సి., పున: పరిశీలన జరగలేదు. చిన్న మార్పును, ట్రుక్ యాజమాన్య చేసిన త్విధముకు దారి తీసింది. క్రొత్తగా అమర్చిన వాల్వును ట్రుక్ డ్రైవర్ తర్వాగా అర్థం చేసుకున్నాడు. ట్రుక్లోని పదార్థాన్ని దిగువుతి చేసేటప్పుడు పొరపాటున ట్రుక్ పైన గల సైట్రోజన్ వాల్వును తెరవడం మరిచాడు.



Figure 2: Collapsed Truck

మీరు ఏమి చెయ్యగలరు ?

- ప్లౌంటులో అమలు చేసే మార్పులపై అందరికి తప్పనిసిగా శిక్షణ ఇచ్చేలా చూసుకోండి. కొత్త పరికరాలను వాడే విధానం అందరికి అర్థమయ్యేలా చూడండి. క్రొత్త పరికరాన్ని వినియోగంలో సందేహాలు ఉంటే నిపుణుల సహాయం కేరండి.
- మీ ప్లౌంటు యొక్క యాజమాన్య పద్ధతులను అనుసరించుకుండా ఎన్నటికీ పైపుల మరియు ఇతర సాంకేతిక పరికరాలు మార్పులు చేయాడు.
- యంత పరికరాలలో మార్పులను చేసినట్లుయై, దాని వలన మానవ త్విధాలు జరిగే అస్థారం ఉంది - యాజమాన్యం వారికి, ఇంజనీర్కు ఆ విషయం చెప్పి, వారి సలహాతో ఆ పరికరాల వాడుకను ఇంకా సులభతరం అయ్యేలా చర్చలు తీసుకోండి.
- ఇతరులు వాడే పరికరాలలోని మార్పులను సమగ్రంగా తెలుసుకోండి. అనగా ట్రుక్ కంపెనీలు, ముఖ్యంగా మీ ప్లౌంటులో వినియోగించేవి.
- ఏదైనా రసాయనాన్ని పదార్థాన్ని ఒకదానిలోంచి ఇంకాక దానిలోనికి బదిలీ చేసున్నప్పుడు అన్ని వాల్వులు సరియైన స్టోర్జులో ఉండేలా చూసుకోండి. (ఆగస్టు 2015 బికాన్ చూడండి)

References: Sanders, R. E., *Process Safety Progress* 15 (3), pp. 150-155 (1996) and Sanders, R. E., *Chemical Process Safety: Learning from Case Histories*, 4th Edition, Elsevier (2015) pp. 23-27 and 31-37.

ఒక చిన్న మార్పు కూడా పెద్ద ప్రభావాన్ని తీసుకురాగలదు!

©AIChE 2017. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at cps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.