

નાનકડા ફેરફાર ભેગા થવાને કારણે થયેલો ઘડાકો !

નવેમ્બર - ૨૦૧૮

સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨માં, હીમેજી, જાપાનના એક કારખાનાની જગ્યામાં, એક ૭૦ ક્યુ. મી. (૧૮૫૦૦ અમેરીકન ગેલન) સ્થિર છત વાળી એકીલીક એસીડ (એએ)ની ટાંકીમાં ઘડાકો થયો અને પછી આગ લાગી. એક વ્યક્તિનું મરણ થયું, જે અગ્નિશમનનો માણસ હતો. ૩૬ માણસોને ઈજા થઈ, જેમાં ૨ પોલીસ, ૨૪ અગ્નિશમનના માણસો અને ૧૦ કારખાનાના કામદારો હતા. ટાંકી નષ્ટ થઈ ગઈ અને નજીકની સુવિધાઓને નોંધપાત્ર રીતે નુકશાન થયું (ચિત્ર - ૧). આજુબાજુમાં અને વાતાવરણને કોઈ ખાસ અસર ન થઈ.


એકીલીક એસીડને શુદ્ધ કરવા, બે ડિસ્ટીલેશન કોલમની વચ્ચે વચગાળાની ટાંકીને રાખવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં ટાંકીને તેની પુરેપુરી ક્ષમતા માટે વાપરવામાં આવતી હતી. રસાયણને ઠંડુ કરવા અને મીશ્રીત કરવા તેને ટાંકીના નીચેના ભાગથી ઉપરના ભાગ સુધી પંપીંગ કરવામાં આવતું હતું. પછીથી સામાન્ય ઓપરેટીંગ સ્તર કુર્લીંગ કોઈલથી પણ નીચે રાખવામાં આવ્યું. રસાયણને ઠંડુ ટાંકીની ઉપર સુધી અને ફરીથી ફેરવવામાં આવતું ન હતું, પરંતુ તેને નીચે રહેલી નોઝલ સુધી જ સીમીત રાખવામાં આવતું હતું, જે લેવલ ગેજ માટે વપરાતું હતું. (ચિત્ર-૨).

ઘડાકા દરમિયાન, ડાઉન સ્ટ્રીમમાં ડિસ્ટીલેશન કોલમનું પરીક્ષણ ચાલી રહ્યું હતું, જેને કારણે ટાંકીમાંથી છોડાતું પ્રવાહી બંધ કરી દેવાયું હતું. ટાંકીનું સ્તર ધીરે ધીરે વધીને તે પહેલાંના વપરાશના સ્તર સુધી પહોંચી ગયું. ટાંકીનાં ઉપરના ભાગના પ્રવાહીને ફેરવ્યા વગર, કુર્લીંગ કોઈલના ઉપર રહેલું એકીલીક એસીડ બરોબર મિશ્ર અને ઠંડુ ન થયું. નવું આવતું એકીલીક એસીડ નુ તાપમાન એવું માનવામાં આવે છે કે તે પોલીમરાઈઝેશન કરતાં ઓછું તાપમાન હતું. અને એકીલીક એસીડ માં પોલીમરાઈઝેશન અવરોધક ઉમેરવામાં આવેલા હતાં છતાં ટાંકીનું તાપમાન વધવા લાગ્યું, ખાસ કરીને ઉપરના ભાગનું, આખરે ટાંકીમાં વધારે દબાણ થયું અને ઘડાકો થયો. .

Courtesy of Nippon Shokubai



ચિત્ર ૧ : નષ્ટ થયેલ એકીલીક એસીડ ની ટાંકી

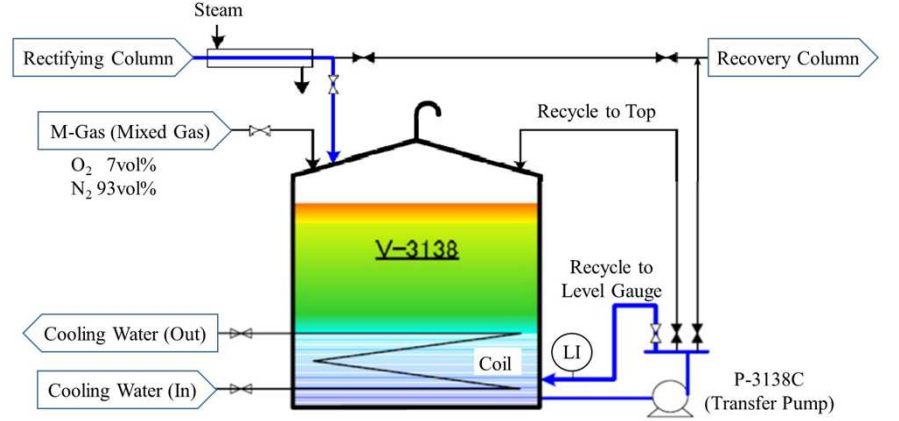

ચિત્ર ૨ : ટાંકીનો નીચેનો ભાગ જ ઠંડો થયો હતો ઉપરનું પ્રવાહી ગરમ બન્યું

સંદર્ભ: નીપોન શોકુબાઈ ડું લીમીટેડ, હીમેજી પ્લાન્ટમાં એકીલીક એસીડ બનાવતી ફેસીલીટીમાં ઘડાકો અને આગ અંગેનો તપાસ અહેવાલ માર્ચ ૨૦૧૩.

શું થયું હતું ?

- શરૂઆતમાં ટાંકી ભરતી પાઈપને થીજી જવા સામે રક્ષણ આપવા ગરમ પાણીનું જેકેટેડ કરવામાં આવેલું, પછીથી તેને બદલાવીને વરાળનું કરવામાં આવ્યું.
- સ્ટીમ ટ્રેપને કાઢવાથી તાપમાનનું નિયંત્રણ કરવું ભરોસાપાત્ર રહ્યું નહીં.
- ઉપરનું સ્તર ઠંડુ ઠંડા એકીલીક એસીડ સાથે મીશ્ર થતું ન હતું અને નવા આવતા એકીલીક એસીડ સાથે તે ગરમ જ રહેતું હતું.
- એકીલીક એસીડની બે એકઝોથર્મીક સ્વયં પ્રતિક્રિયાઓ છે – ડીમરાઈઝેશન અને પોલીમરાઈઝેશન. પોલીમરાઈઝેશન અવરોધકો ડીમરાઈઝેશન પ્રક્રિયાને બંધ નથી કરતાં. પ્રયોગો એવું બતાવે છે કે ડીમરાઈઝેશનની ગરમીને કારણે તાપમાન એટલું વધ્યું હતું કે જે રનઅવે પોલીમરાઈઝેશન રીએક્શન શરૂ કરવા પુરતું હતું.
- ડીમરાઈઝેશનથી ઉદ્ભવિત ગરમીના જોખમને ઓળખાયું ન હતું, જેથી ટાંકીની ઉપરના ભાગના પ્રવાહીને ફરીથી ફેરવવાનું પાછું ચાલુ કરાયું ન હતું.
- ટાંકી ઉપર તાપમાનદર્શક લગાવેલું ન હતું. સમસ્યાનો પહેલો સંકેત ટાંકીની ઉપર રહેલી ચીમનીમાંથી એકીલીક એસીડ ની વરાળ નીકળવી એ હતો.

તમને શું કરી શકો ?

- તમારા પ્લાન્ટની વ્યવસ્થાપનમાં બદલાવ (એમઓસી) પ્રણાલીનું પાલન કર્યા વગર તમારા પ્લાન્ટમાં કોઈપણ ફેરફાર કરો નહિ, ભલે પછી એ ફેરફાર તમને નાનો લાગતો હોય.
- તમે તમારા પ્લાન્ટમાં કોઈપણ ફેરફાર જુઓ તો પુછો કે તેનું પૃથ્થકરણ વ્યવસ્થાપનમાં બદલાવ (એમઓસી) વડે કરવામાં આવ્યું છે કે કેમ ? ફેરફાર થયો હોય પણ એ બદલાવની જાણ કરી ન હોય, તો તમારા સુપરવાઈઝરને જાણ કરો. તમારા પ્લાન્ટમાં થતા ફેરફાર, જે તમારી કામગીરીને અસર કરતા હોય, એ વિશે હંમેશાં અવગત રહો.
- તમારી સામાન્ય કામગીરી કરતાં કશુંક અલગ હોય તો કામ કરવાની પદ્ધતિ વિશે ખાત્રી કરો અથવા તમારા સુપરવાઈઝરને પુછો શું કરવું.
- નાનકડા ફેરફારો ભેગા થતા, તે અકસ્માતથી મોટા નુકશાન કરી શકે છે. બધા જ નાનકડા ફેરફારોને ઓળખવા જોઈએ અને સમગ્ર પ્રણાલીનાં જોખમનું પૃથ્થકરણ કરીને તેને યોગ્ય રીતે નિયંત્રિત કરવા જોઈએ.

નાનકડાં ફેરફાર સર્જ શકે છે મોટા પરીણામો !

©AIChE 2018. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.